
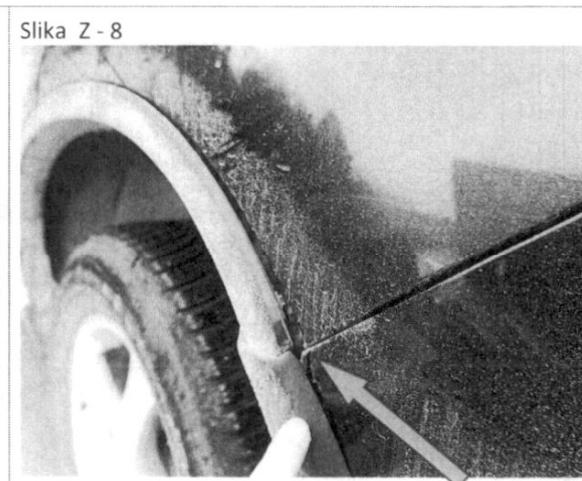
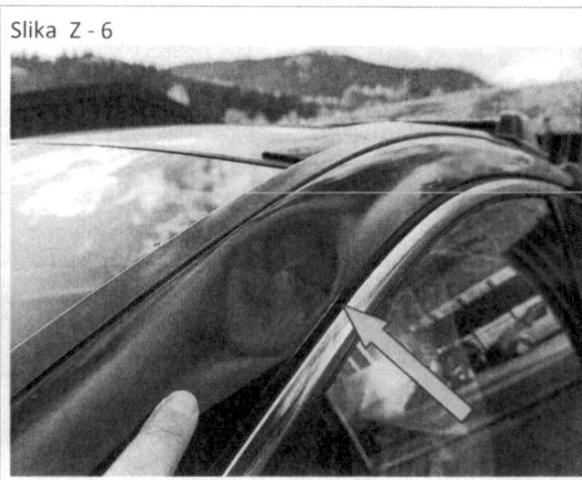


2. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

1. ZUNANJOST:

Na vozilu je nekaj neustreznosti in poškodb, ki znižujejo tržno vrednost vozila.
Opažene poškodbe in tehnične neustreznosti:


- Rob vrat spredaj levo – udrtina (sl.5., sl.6.)
- Ščitnik blatnika zadaj levo–poškodba (sl.7., sl.8.)
- Blatnik in ščitnik blatnika spredaj desno –poškodovana (sl.9., sl.10.)
- Odbijač spredaj– poškodovan, odrgnine (sl.11, sl.12,)
- Pokrov motorja– toča (sl.13., sl.14,)
- Žaromet levi – slaba svetlobna prepustnost (sl.15., sl.16,)
- Rob strehe desno – udrtini (sl.17., sl.18.)

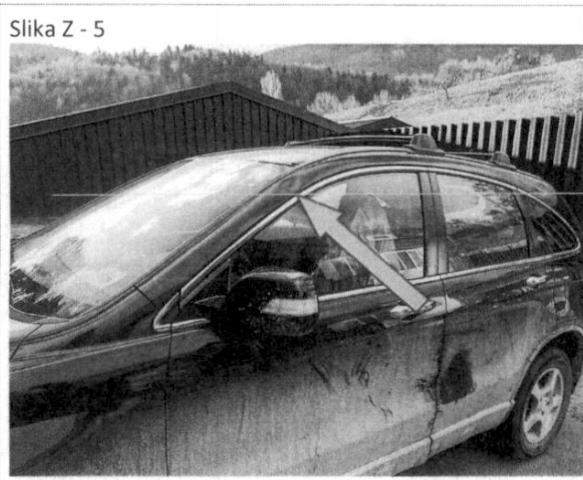

Slika Z - 9



Slika Z - 10

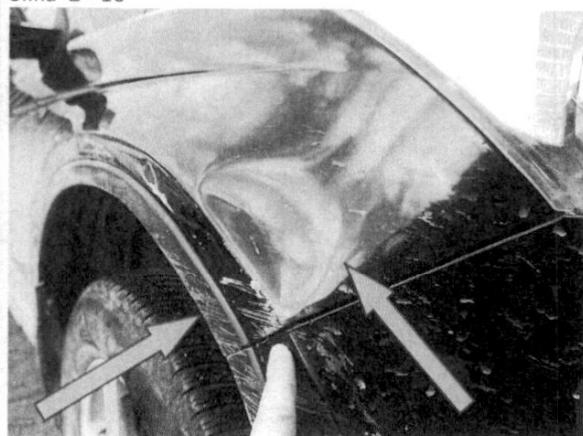


Slika Z - 11




Slika Z - 12




Slika Z - 13

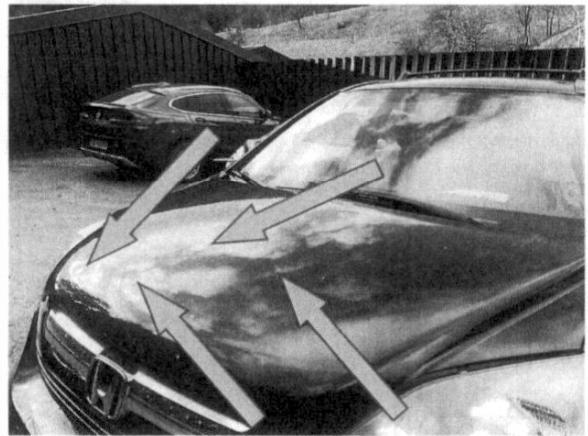


Slika Z - 14

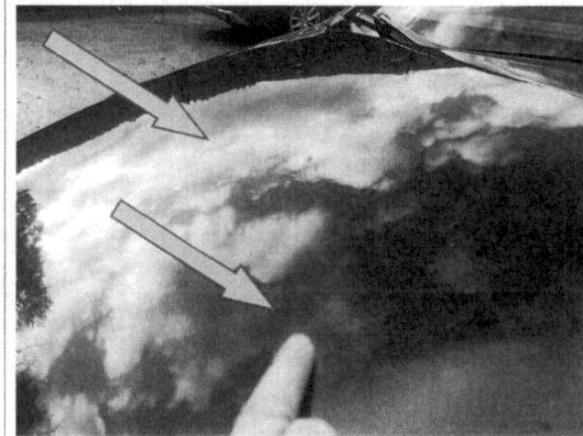


Slika Z - 15

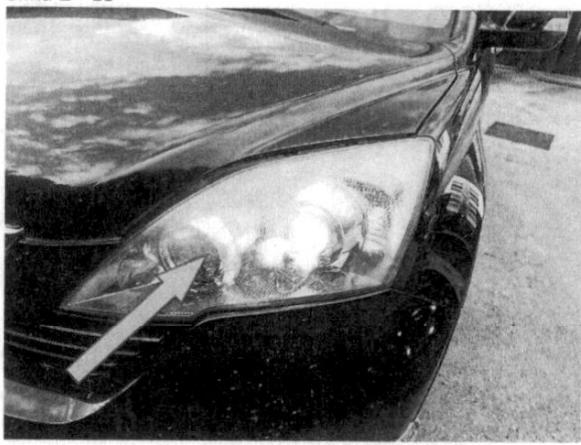


Slika Z - 16

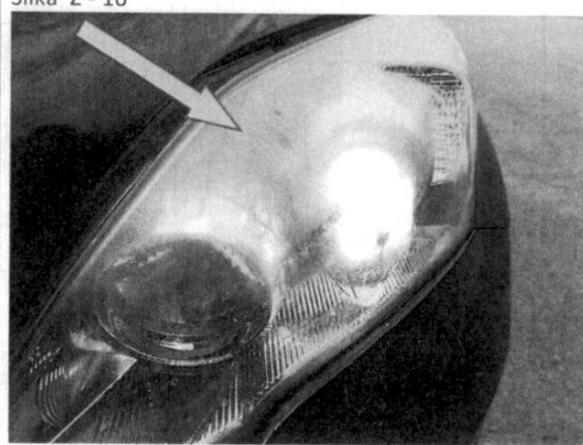

Slika Z - 17

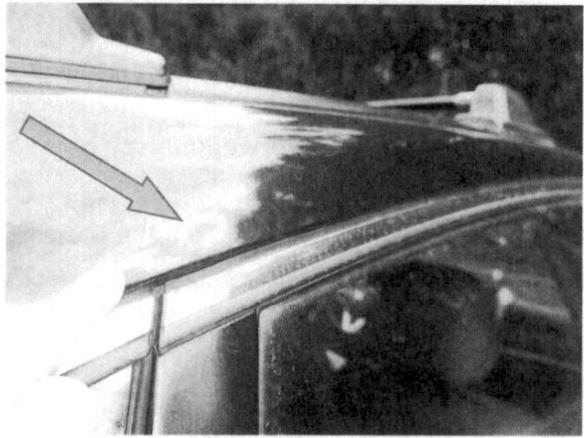

Slika Z - 18

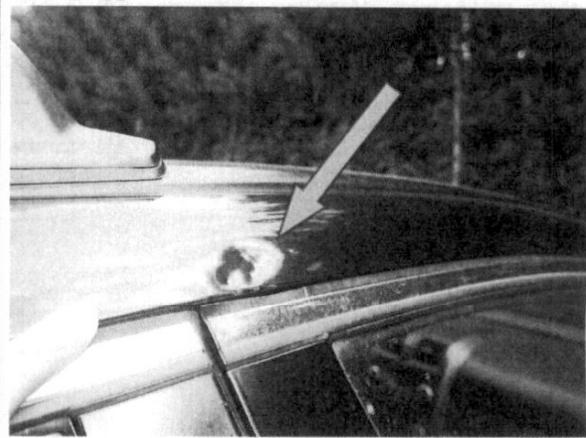


Na vozilu so zimske pnevmatike Michelin Alpin 5 dim. 215/65 R16, starost DOT 29/18 z 3 mm globine profila spredaj in z 4 mm globine profila zadaj
Pnevmatike so dimenzijsko neustrezne in jih je potrebno zamenjati.


Slika P - 1: dimenzija



Slika P - 2: starost

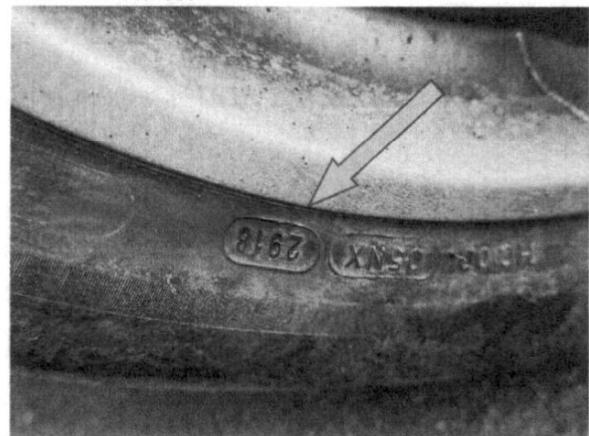

Slika P - 3: dimenzija

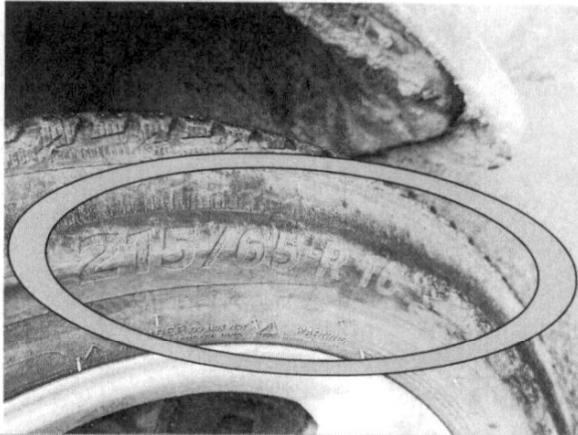

Slika P - 4: starost



2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju
Strgana prevleka naslona pri sovozniku.
Voznikov sedež ni fiksen (nihanje sedeža) Potrebno fiksirati sedež.

Slika N - 1: prednja leva notranjost



Slika N - 2: volan z opremo




Slika N - 3: zadnja leva notranjost




Slika N - 4: prtljažnik



Slika N - 5

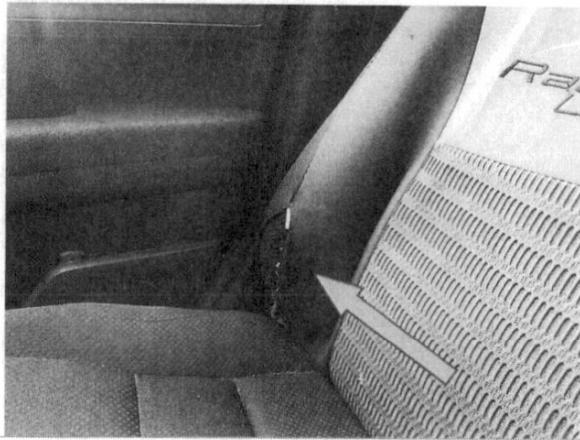

Slika N - 6

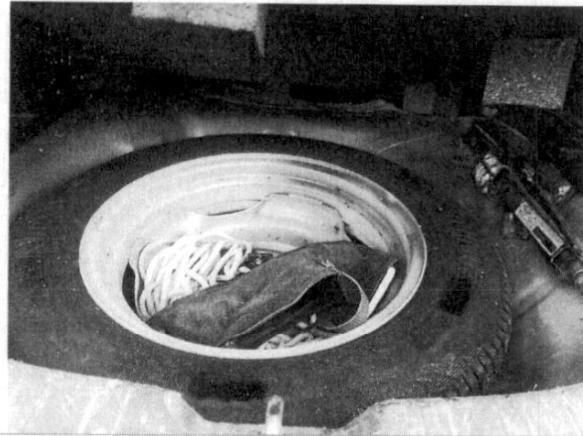

V vozilu manjka prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice.


V vozilu samo rezervna pnevmatika, dvigalka, orodje (slika N-6)

3. MOTORNI PROSTOR:

Na ekranu javlja opozorilo za motor. Potrebno je narediti servis.

Manjka hladilna tekočina.


Slika M - 1: motorni prostor

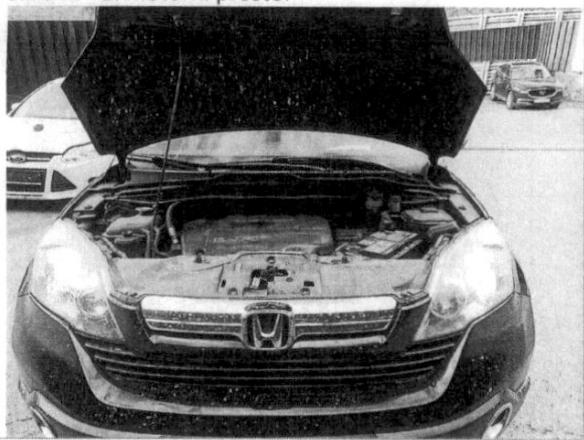


Slika M - 2



Slika M - 3:

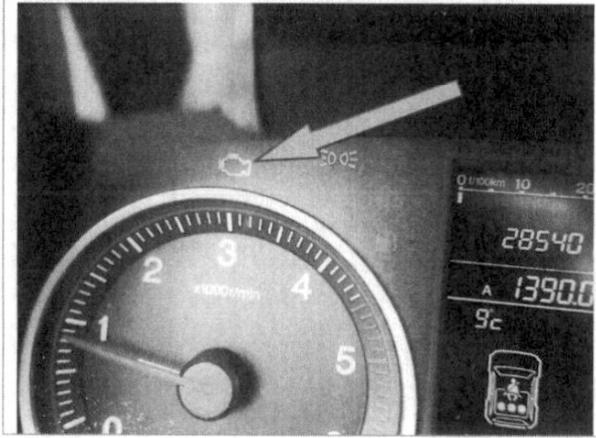

Slika M - 4

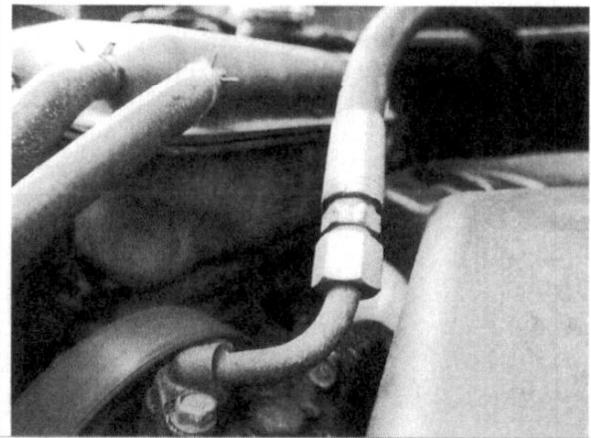

4. PREIZKUŠNJA VOZILA:

Motor je vžgal.


Svetlobna telesa svetijo.

Delovne zavore so v danih razmerah delovale. Prav tako ročna zavora.
Sklopka ne deluje ustrezno. Potrebna kontrola in popravilo.


Podvozje v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati (izpušni sistem, ostale cevi spodaj, pogonski deli, detajlni pregled zračnosti končnikov, premnikov, stabilizatorjev...)

To bi temeljito lahko pregledal le na stezi za tehnične preglede.

Slika M - 5:

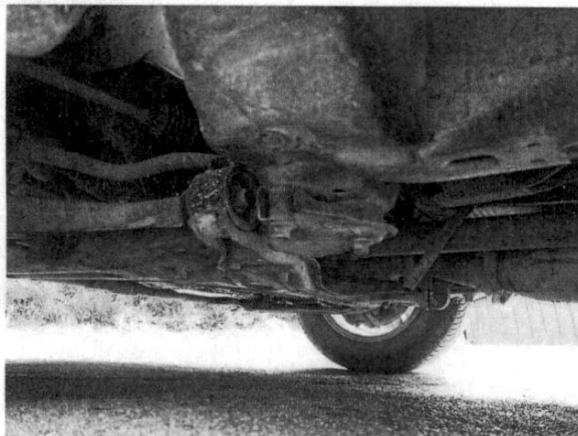

Slika M - 6

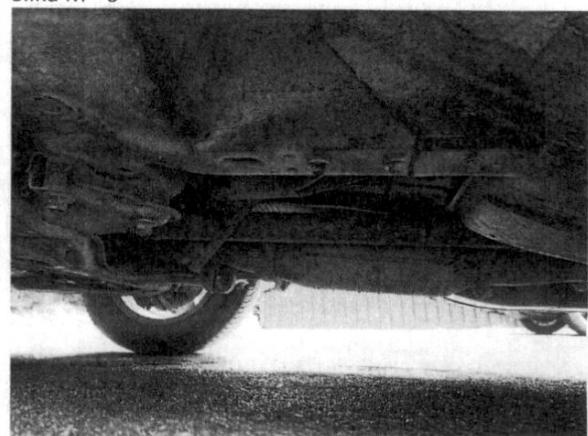

Glede na dejstva:

- Neustrezne pnevmatike
- Sveti opozorilo za motor (manjka hladilna tekočina, potrebno narediti servis)
- Voznikov sedež ni fiksen
- Slaba svetlobna prepustnost levega žarometa
- Manjka prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice
- Neustrezno delovanje sklopke
- Večje poškodbe karoserije in ostalih plastičnih delov

trdim, da to vozilo ni tehnično brezhibno in zato ni primerno za vožnjo v cestnem prometu.